

# Asbest in Innenräumen - Dringlichkeit von Maßnahmen

## Inhalt

<b>Zweck und Anwendungsbereich</b>	<b>2</b>
<b>Vorgehen zur Ermittlung der Dringlichkeitsstufe</b>	<b>3</b>
<b>1. Schritt</b>	<b>5</b>
Beurteilung des Materials – Potenzial einer Asbestfreisetzung	
<b>2. Schritt</b>	<b>7</b>
Beurteilung der Raumnutzung – Asbestkontakt-Risiko, Exposition	
<b>3. Schritt</b>	<b>9</b>
Festlegung der Dringlichkeit von Maßnahmen	

September 2017

Die vorliegende Publikation wurde vom „Forum Asbest Schweiz FACH“ übernommen, wobei minimale Änderungen zur Anpassung an die lokalen Gegebenheiten vorgenommen wurden. Die originale Publikation kann unter [www.forum-asbest.ch](http://www.forum-asbest.ch) heruntergeladen werden.

## Zweck und Anwendungsbereich

In Innenräumen mit asbesthaltigen Materialien müssen Maßnahmen getroffen werden, damit die Raumnutzer keinen gesundheitsgefährdenden Asbestfaser-Belastungen ausgesetzt werden. Diese Publikation ist ein Hilfsmittel, mit dem sich die Dringlichkeit solcher Sanierungsmaßnahmen beurteilen lässt.

Die Beurteilungskriterien und die Maßnahmen beziehen sich auf die üblichen bestimmungsgemäßen Gebäude- bzw. Objektnutzungen. Das Erkennen asbesthaltiger Materialien sowie die Maßnahmen während der Durchführung von Sanierungsarbeiten oder bei Arbeiten an asbesthaltigen Materialien sind nicht Gegenstand dieser Publikation. Diesbezüglich wird auf die Publikation des Departements für Gesundheitsvorsorge des Südtiroler Sanitätsbetriebes „Asbest – Wissen ist mehr“ verwiesen.

Die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Belastungen durch Asbest ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. Daher müssen die Beurteilungen durch Personen vorgenommen werden, die über genügend ausgewiesenes Fachwissen verfügen.

## Vorgehen zur Ermittlung der Dringlichkeitsstufe

Asbesthaltige Materialien stellen als solche nicht generell eine Gesundheitsgefährdung dar. Die Gesundheitsgefährdung durch Asbest entsteht erst, wenn Asbestfasern aus dem Material freigesetzt und dann eingeatmet werden. Das Risiko einer Gesundheitsgefährdung hängt deshalb sowohl von der Art des Materials als auch von der Raumnutzung und von nutzungsbedingten Einwirkungen auf das asbesthaltige Material ab.

Für jeden einzelnen Raum mit asbesthaltigen Materialien ist eine separate Beurteilung vorzunehmen. Gibt es in einem Raum mehrere asbesthaltige Materialien oder zusammengesetzte Materialien (z. B. bei Rohrisolationen), so ist das Material mit dem höchsten Asbestfreisetzungspotenzial zu bewerten.

Sind asbesthaltige Materialien in Bereichen vorhanden, die verschiedene Räume miteinander verbinden (z.B. als Auskleidungen von Lüftungs-, Kabel- oder Servicekanälen), oder erfolgt auf andere Weise ein Luftaustausch zwischen den Räumen, so sind die Auswirkungen auf alle betroffenen Räume zu berücksichtigen.

Im Folgenden werden alle wesentlichen Faktoren berücksichtigt, die zum Risiko einer Asbestbelastung in Innenräumen beitragen können. In einer systematischen Beurteilung werden diese Faktoren schließlich zusammengeführt und bewertet. Die Beurteilung erfolgt in 3 Schritten (Fig. 1):

### **Beurteilung des Materials**

In einem ersten Schritt wird das durch das asbesthaltige Material bedingte Potenzial der Asbestfaserfreisetzung beurteilt. Der Oberflächenzustand sowie äußere Einwirkungen durch Luftströmungen, Temperaturwechsel usw. werden dabei mitberücksichtigt.

### **Beurteilung der Raumnutzung**

In einem zweiten Schritt wird beurteilt, wofür und wie häufig der Raum benutzt wird und wie gut das Asbestvorkommen zugänglich ist.

### **Festlegung der Dringlichkeitsstufe**

In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Schritte so zusammengeführt, dass für die Sanierungsmaßnahmen eine Dringlichkeitsstufe resultiert.

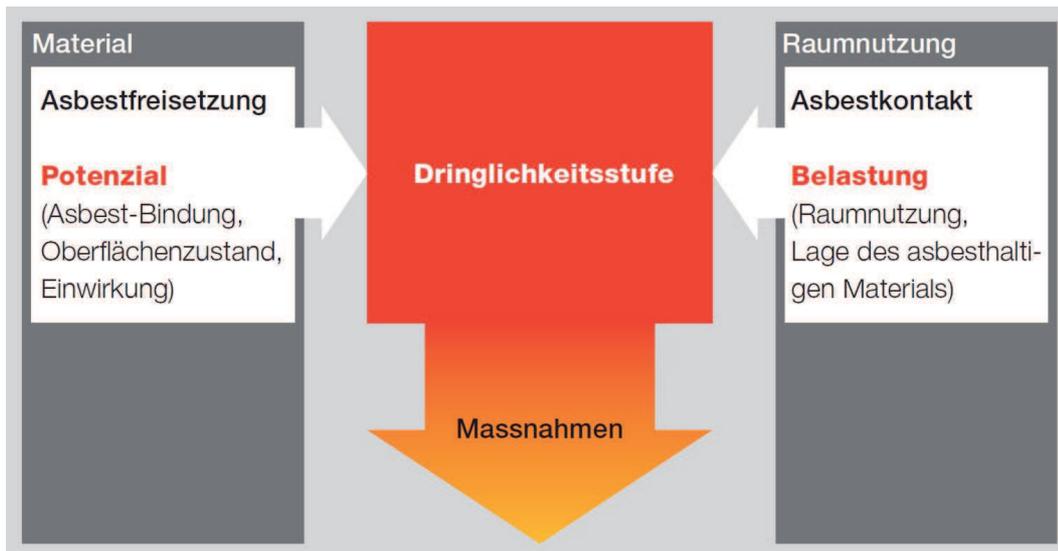


Fig. 1 – Beurteilungskonzept: Dringlichkeit von Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Asbest

# 1. Schritt

## Beurteilung des Materials – Potenzial einer Asbestfreisetzung

Das Asbestfreisetzung-Potenzial des Materials wird von 3 Faktoren beeinflusst (Fig. 2):

- a) Asbestgehalt und -bindung
- b) Oberflächenzustand
- c) Äußere Einwirkungen

Jeder der drei Einflussfaktoren ist separat zu bewerten. Die Summe der 3 Einzelbewertungen ergibt die Gesamtbewertung (0 bis +5) für das Material.

Einflussfaktor	Ermittelte Eigenschaften/Einflüsse		Bewertung
a) Asbestgehalt und -bindung	Schwachgebunden	<b>3</b>	_____
	Festgebunden	<b>1</b>	_____
b) Oberflächenzustand	defekt, verletzt, unbekannt	<b>1</b>	_____
	intakt, unbeschädigt	<b>0</b>	_____
	versiegelt, dicht verschlossen	<b>-1</b>	_____
c) Äußere Einwirkungen	Vibrationen, Luftströmungen, Temperaturwechsel, mechanischer Abrieb	<b>1</b>	_____
	keine Einwirkungen	<b>0</b>	_____
<b>Summe = Gesamtbewertung des Materials</b>			_____

Fig. 2 – Bewertung des materialbezogenen Asbestfreisetzung-Potenzials (3 kumulative Einflussfaktoren)

### 1 a) Asbestgehalt und -bindung

Die Asbesthaltigkeit (Ergebnis einer Laboranalyse) und die Asbestbindung sind direkt durch das Material gegeben. Von zentraler Bedeutung für die Beurteilung ist, wie stark die Asbestfasern im Material gebunden sind. Schwachgebundene Asbestmaterialien können leicht mit den Fingern zerbröckelt werden.

### **1 b) Oberflächenzustand**

Bei der Beurteilung des Oberflächenzustands ist zu berücksichtigen, ob die Beschaffenheit der Materialoberfläche die Asbestfreisetzung eher begünstigt oder verhindert.

Die Asbestfaserfreisetzung wird bei defekten und verletzten Oberflächen (oder Kanten) durch die resultierende Aufrauung und Auflockerung des Materials begünstigt. Kann der Oberflächenzustand nicht repräsentativ begutachtet und beurteilt werden, ist im Falle von schwachgebundenen Asbestmaterialien (bspw. Leichtbauplatten) von einer ungünstigen Situation auszugehen.

Der Oberflächenzustand kann sich auch günstig auf die Beurteilung der Faserfreisetzung auswirken, beispielsweise wenn asbesthaltige Materialien dicht eingepackt oder versiegelt sind und eine Faserfreisetzung gar nicht stattfinden kann (z. B. bei Rohrisolationen mit vollflächiger, intakter Hülle – in solchen Fällen können sich auch Vibrationen oder Luftströmungen nicht verschärfend auswirken). Nicht anliegende Verkleidungen (z. B. Stützenverschalungen, heruntergehängte Deckenverkleidungen) sind hingegen meist nicht luftdicht und bewirken keinen generellen Schutz vor Asbesteinwirkung. Daher ist in diesen Fällen keine günstigere Bewertung zulässig.

Wird der Oberflächenzustand bezüglich Asbestfreisetzungspotenzial als ungünstig beurteilt, so wird er mit maximal +1 bewertet, bei günstiger Beurteilung mit minimal – 1.

### **1 c) Äußere Einwirkungen**

Abschließend werden zusätzliche äußere Einwirkungen auf die Oberfläche beurteilt, welche eine Faserfreisetzung verstärken können. Zu diesen Einflüssen zählen Vibrationen, Luftströmungen, Temperaturwechsel und direkte mechanische Einwirkungen (Abrieb).

Solche äußere Einwirkungen auf die Oberfläche werden mit maximal +1 bewertet.

## 2. Schritt

### Beurteilung der Raumnutzung – Asbestkontakt-Risiko, Exposition

Zur Beurteilung des nutzungsbedingten Asbestkontakt-Risikos werden 2 Faktoren berücksichtigt (Fig. 3):

- Art und Häufigkeit der Raumnutzung
- Lage des asbesthaltigen Materials im Raum

Die Bewertung der Kombination dieser beiden Einflussfaktoren erfolgt mit einer Risikomatrix (Fig.3). Dabei wird die zusammenfassende Wertung für die Raumnutzung mit den Buchstaben A, B oder C zum Ausdruck gebracht.

		Lage des asbesthaltigen Materials		
		gut zugänglich	schwer zugänglich	unter Verschluss
Art und Häufigkeit der Raumnutzung	regelmässig durch Kinder Jugendliche oder Sportler	A	A	B
	dauernd oder häufig durch sonstige Personen	A	B	C
	zeitweise oder selten	B	C	C

Fig. 3 – Bewertung des nutzungsbedingten Asbestkontakts (Exposition)

#### 2 a) Art und Häufigkeit der Raumnutzung

Bei der Bewertung dieses Einflussfaktors sind die betroffene Personengruppe sowie die Aufenthaltsdauer und Häufigkeit der Raumnutzung zu berücksichtigen. Diese Bewertung berücksichtigt sowohl objektive Kriterien, die einen Einfluss auf die tatsächliche Dauer und Höhe der Exposition haben können, als auch Elemente der Risikoakzeptanz (sensible Bereiche wie z. B. Kindergärten werden kritischer beurteilt).

Es werden folgende Nutzungs-Situationen unterschieden:

- **Regelmäßige Nutzung durch Kinder, Jugendliche oder Sportler:** Wohnräume, Schulräume, Kindergärten, Sporthallen, Fitnessräume, öffentliche Räume, Läden
- **Dauernde oder häufige Nutzung durch sonstige Personen:** Arbeitsplätze, Lager- oder Archivräume, sanitäre Räume, Waschräume
- **Zeitweilige oder seltene Nutzung (< 1h/Woche):** Nebenräume (Technikräume, Abstellräume), Garage, je nach Nutzung auch Lager- und Archivräume

## 2 b) Lage des asbesthaltigen Materials

Bei der Beurteilung der Lage der asbesthaltigen Materialien ist zu untersuchen, ob eine Einwirkung auf das asbesthaltige Material durch die Raumnutzer möglich ist und ob dadurch mit einer erhöhten Faserfreisetzung zu rechnen ist (z.B. durch Ballwerfen an Leichtbauplatten). Bei der Bewertung ist davon auszugehen, dass die Raumnutzer keinerlei Kenntnisse haben über das Vorhandensein und den Umgang mit asbesthaltigen Materialien.

Für die Beurteilung der Lage wird zwischen folgenden Situationen unterschieden:

- **unter Verschluss:** Das asbesthaltige Material befindet sich in einem verschlossenen Behältnis, das sich nur mit Werkzeugen oder einem Schlüssel öffnen lässt (z. B. Elektrotabelleau). Der Luftaustausch mit der Raumluft ist nur sehr gering.
- **schwer zugänglich:** Das asbesthaltige Material ist durch einen Vorbau vor direkter Einwirkung geschützt (Rost, Abdeckung, Verkleidung), das Material steht aber in direktem Kontakt mit der Raumluft.
- **gut zugänglich:** Das asbesthaltige Material ist direkt und gradlinig mit der Hand oder durch bewegte oder herumfliegende Gegenstände erreichbar. Auch wenn bei Druck auf den Vorbau dieser das dahinterliegende asbesthaltige Material berühren kann, ist das Material als gut zugänglich zu beurteilen (Beispiel: Gitterrost, Ballwerfen).

### Hinweise zu Unterhalts-, Reparatur- und anderen Arbeiten

Personen, die in Räumen mit asbesthaltigen Materialien Unterhalts-, Reparatur-, Reinigungsarbeiten usw. ausführen, sind über das vorhandene asbesthaltige Material und die davon ausgehenden Gefahren in Kenntnis zu setzen. Durch Information und/oder Kennzeichnung des Materials ist sicherzustellen, dass nicht versehentlich Arbeiten an asbesthaltigen Materialien ausgeführt werden und dadurch unbewusst eine gefährliche Asbestfreisetzung erfolgt.

### 3. Schritt

#### Festlegung der Dringlichkeit von Maßnahmen

##### 3.1 Dringlichkeitsstufen

Zur abschließenden Festlegung der Dringlichkeit von Maßnahmen wird wiederum eine Matrix verwendet, in der das materialbezogene Asbestfreisetzungspotenzial und der Einfluss der Raumnutzung zusammen bewertet werden. Daraus resultiert die Dringlichkeitsstufe I, II oder III (Fig. 4).

		Beurteilung der Raumnutzung		
		A	B	C
Beurteilung des Materials	$\leq 1$	III	III	III
	2	II	II	III
	3	I	II	II
	$\geq 4$	I	I	I

Fig. 4 – Ermittlung der Dringlichkeitsstufe (I, II oder III) für die zu treffenden Maßnahmen

##### 3.2 Maßnahmen

Je nach Dringlichkeitsstufe werden folgende Maßnahmen angezeigt (Fig. 5):

Dringlichkeitsstufe	Maßnahmen
<b>I</b> <b>Sanierung veranlassen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umgehend Sanierung einleiten</li> <li>- evtl. temporäre Maßnahmen/Sofortmaßnahmen</li> <li>- evtl. Luftmessung <sup>1)</sup></li> </ul>
<b>II</b> <b>Sanierung empfohlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung spätestens vor baulichen Eingriffen</li> <li>- Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsänderungen oder spätestens nach einem Jahr</li> <li>- Erstellen eines Kontrollprogramms gemäß Punkt 4 des „Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994“</li> <li>- evtl. Luftmessung <sup>1)</sup></li> </ul>
<b>III</b> <b>Sanierung vormerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung vor baulichen Eingriffen</li> <li>- Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen</li> <li>- Erstellen eines Kontrollprogramms gemäß Punkt 4 des „Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994“</li> </ul>

Fig. 5 – Dringlichkeitsstufen mit den dazugehörigen Maßnahmen zur Vermeidung von Asbestbelastungen

<sup>1)</sup> z. B. bei Vorhandensein von schwachgebundenem Asbest und Verdacht auf hohe Raumlufbelastung (Beurteilungshilfe für Sofortmaßnahmen wie Sperrung oder Evakuierung)

Erläuterungen zu den Dringlichkeitsstufen:

#### **Dringlichkeitsstufe I:**

Die Situation erfordert in der Regel eine Sanierung, die umgehend eingeleitet werden muss. Bis die Sanierung ausgeführt wird, sind allenfalls temporäre Maßnahmen erforderlich, um eine Asbestbelastung sicher zu verhindern. Zudem kann es beim Vorhandensein von schwachgebundenem Asbest sinnvoll sein, Luftmessungen durchzuführen (z. B. wenn der Verdacht besteht, dass erhöhte Asbestfaserfreisetzungen durch unsachgemäße Eingriffe an asbesthaltigen Materialien aufgetreten sind). Wird ein Wert von über 1000 LAF/m<sup>3</sup> (SEM-Analyse) Luft festgestellt (LAF = lungengängige Asbestfasern), so ist die Sanierung unverzüglich durchzuführen und es sind Sofortmaßnahmen zu ergreifen

#### **Dringlichkeitsstufe II:**

Eine unverzügliche Sanierung drängt sich nicht auf, jedoch müssen vor baulichen Eingriffen asbesthaltige Materialien saniert werden. Zudem sind Neubeurteilungen nötig, und zwar jährlich sowie bei Nutzungsänderungen oder besonderen Vorkommnissen. Unter «besonderen Vorkommnissen» sind Schadenereignisse (z. B. durch Wasser oder Feuer) zu verstehen oder unkontrollierte Eingriffe respektive Einwirkungen am asbesthaltigen Material. Bei solchen Vorkommnissen und dem Vorhandensein von schwachgebundenem Asbest sollte, wie bei Dringlichkeitsstufe I beschrieben, mit Luftmessungen abgeklärt werden, ob die Raumluf nicht belastet ist. Zudem ist gemäß Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 die Erstellung eines Kontrollprogramms vorgesehen. Jegliche Wartungs- und Putzarbeiten, welche zu einer Asbestfaserfreisetzung und Verschlechterung des Zustandes des Asbestmaterials führen können, sind zu unterlassen.

**Dringlichkeitsstufe III:**

Die Maßnahmen entsprechen der Dringlichkeitsstufe II mit dem Unterschied, dass die periodischen Neubeurteilungen entfallen. Bei Nutzungsänderungen und besonderen Vorkommnissen (Schadeneignisse, unkontrollierte Einwirkungen) ist jedoch ebenfalls eine Neubeurteilung vorzunehmen, so wie dies bei den Dringlichkeitsstufen I und II beschrieben ist. Die Erstellung eines Kontrollprogramms gemäß Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 ist auch für diese Dringlichkeitsstufe vorgesehen. Jegliche Wartungs- und Putzarbeiten, welche zu einer Asbestfaserfreisetzung und Verschlechterung des Zustandes des Asbestmaterials führen können, sind zu unterlassen.

**3.3 Bedeutung von Luftmessungen**

Entsprechend dem Minimierungsgebot soll die Asbestfaserkonzentration in der Innenraumluft bei weniger als 1000 LAF/m<sup>3</sup> (SEM- Analyse) Luft liegen. Es ist zu beachten, dass Luftmessungen immer nur die aktuelle Situation während der Durchführung der Messungen wiedergeben können. Die Ergebnisse von Luftmessungen sind als ergänzende Informationen zu betrachten und ersetzen nicht eine detaillierte Beurteilung unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren, so wie es in der vorliegenden Publikation beschrieben ist